


## LIGNE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (GUIRLANDE D'ALIMENTATION)

### CE Mode d'emploi

L'utilisateur doit lire cette notice et la conserver pour consultation.

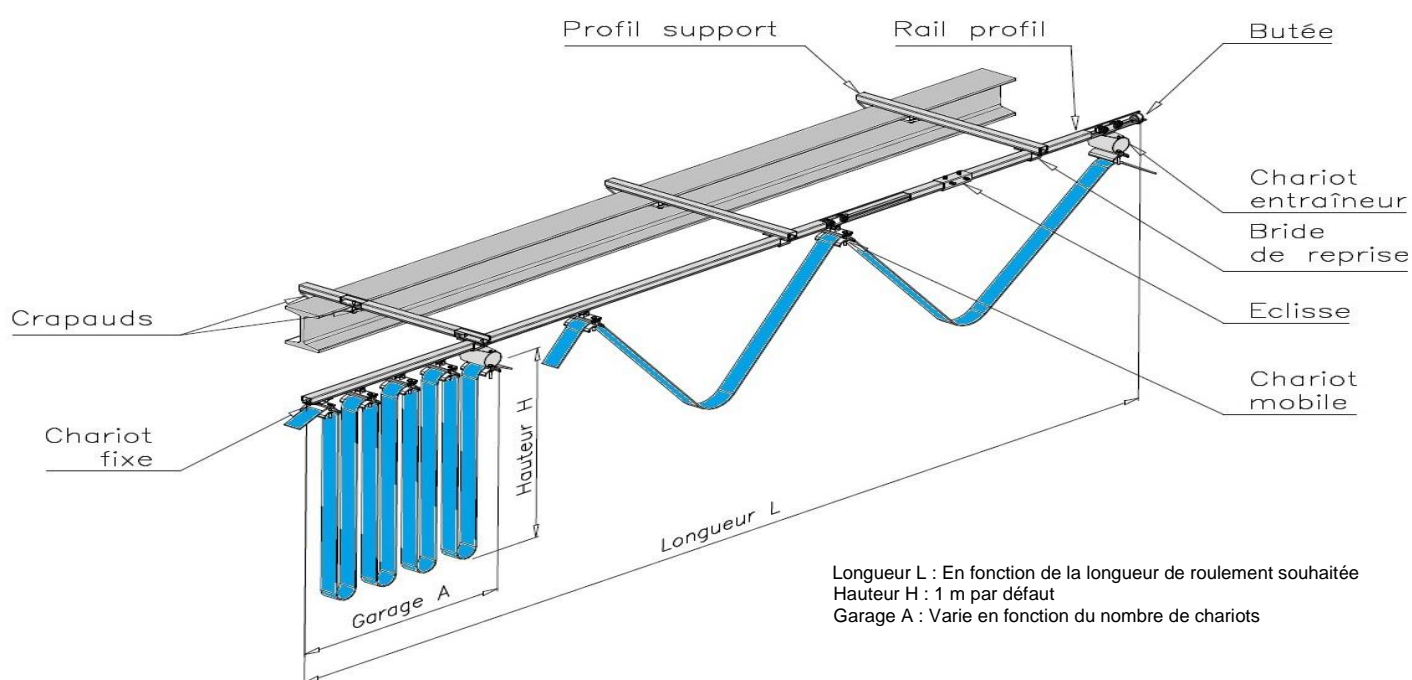

### Instructions de montage


- Mesurer la longueur du fer sur lequel vous souhaitez installer votre ligne d'alimentation électrique.
- Commencer par mettre en place les « **profils support** » puis les serrer à l'aide des « **crapauds** ».
- Insérer ensuite le « **rail profil** » à travers les « **brides de reprises** » (utiliser si nécessaire les « **éclisses** »).
- Serrer le « **rail profil** » à l'aide des boulons sur les « **brides de reprises** ».
- Insérer ensuite votre ligne d'alimentation électrique préalablement assemblée dans le « **rail profil** » en commençant par introduire le « **chariot entraîneur** » puis les « **chariots mobiles** » et terminer par le « **chariot fixe** ».
- Brider le « **chariot fixe** » ainsi que la « **butée** » puis introduire les « **bouchons** » aux 2 extrémités du « **rail profil** ».




# LIGNE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE (GUIRLANDE D'ALIMENTATION)

## Caractéristiques et dimensions




Profil support (600mm) et Rail profil (3000mm) :

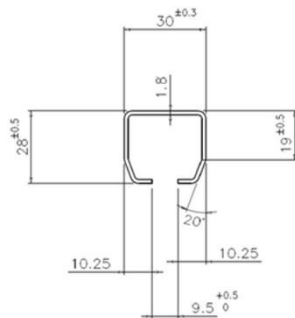



Crapaud :

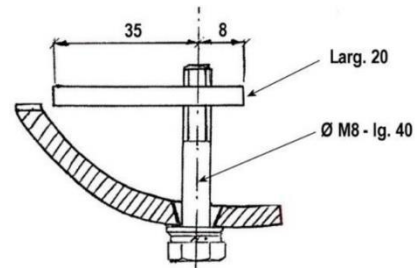


Bride de reprise :

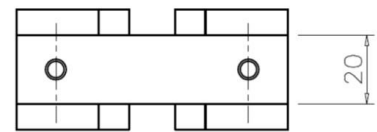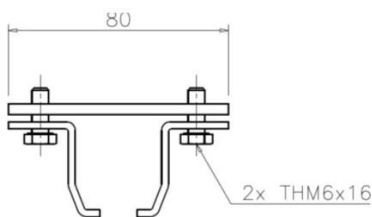

Eclisse :

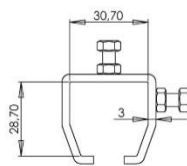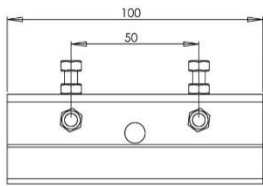



Butée :

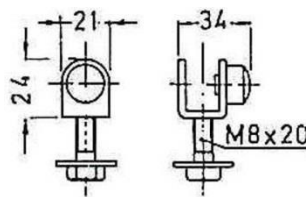



Bouchon :



Chariot entraîneur :

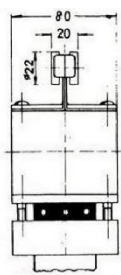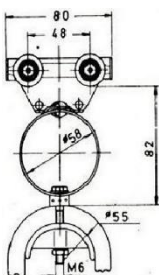

Chariot mobile :

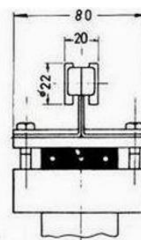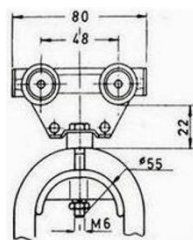

Chariot fixe :

